




添付 2 容器ねじ部外観及び組織写真

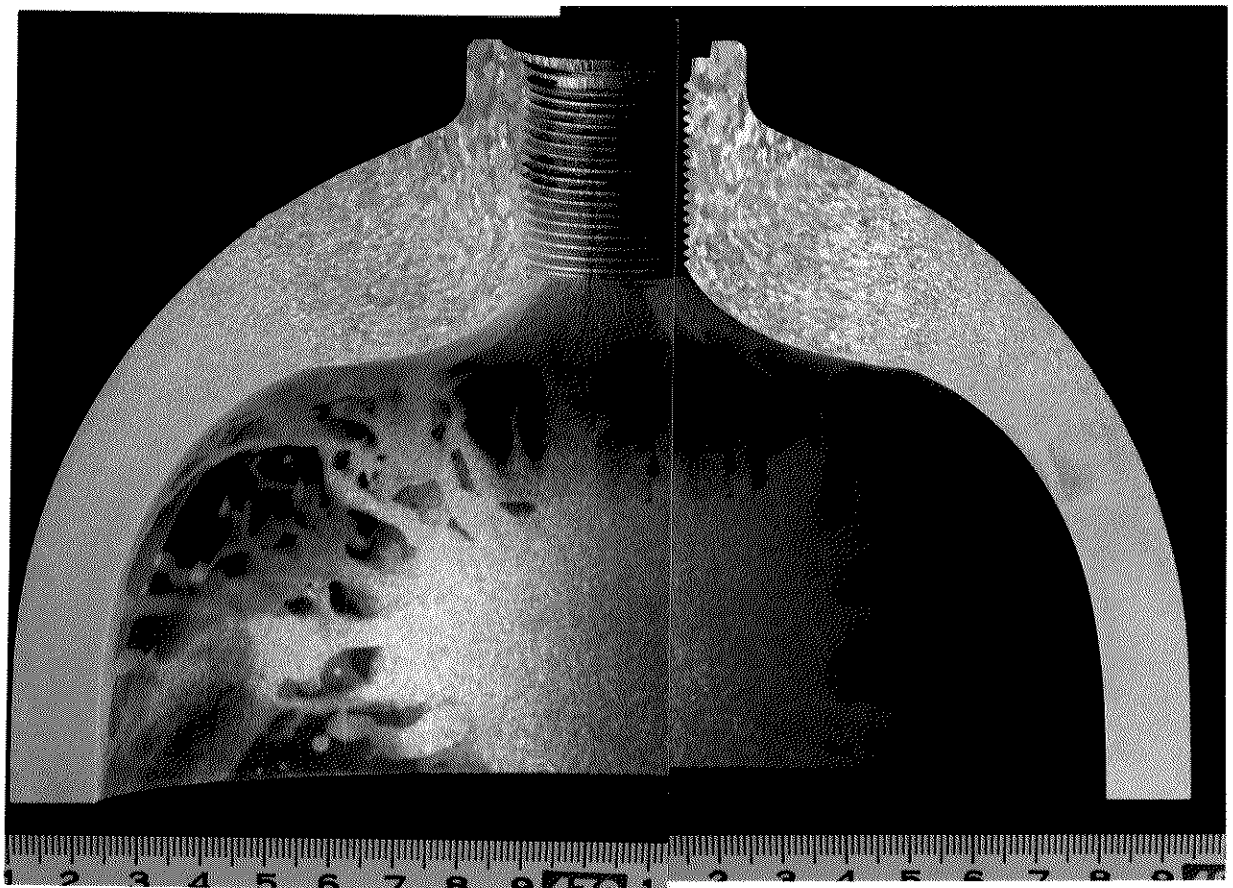

(a) 全体

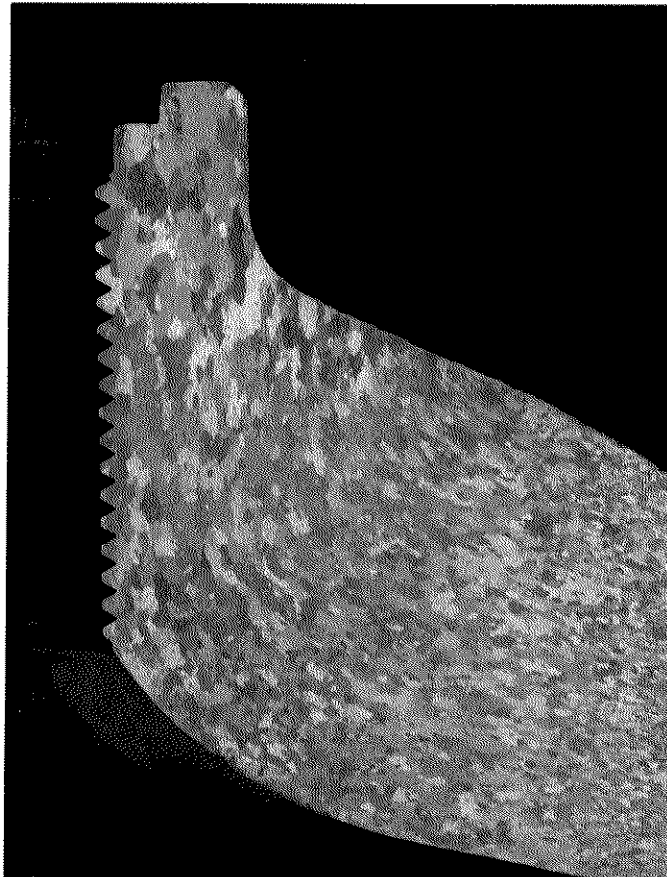


(b) 口金部付近拡大写真 5mm

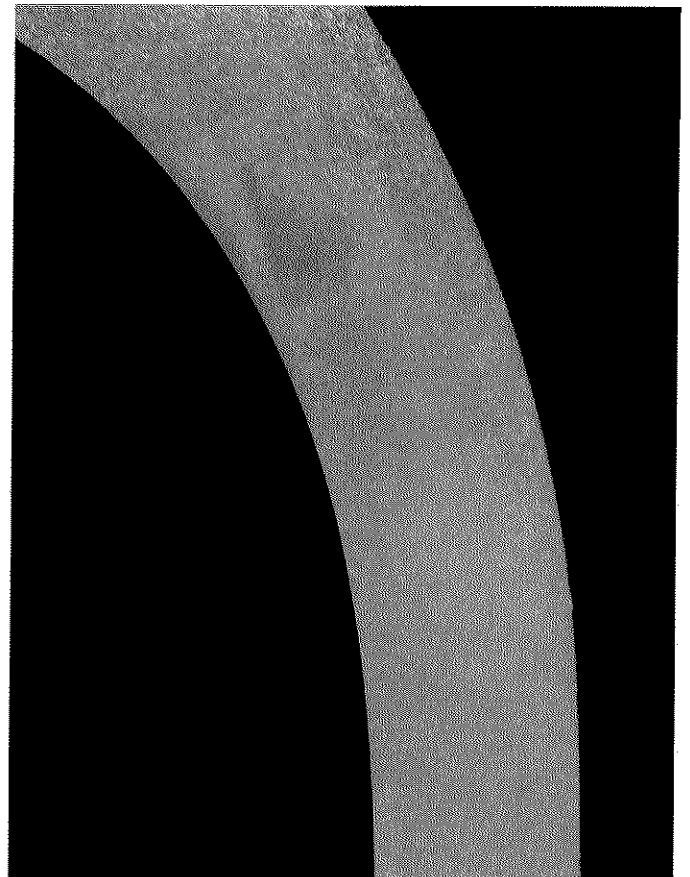


(c) 肩部拡大写真 5mm


写真 ポンベ口金付近縦断面のマクロ組織写真
Luxfer社製6351容器(容器番号:P23927)

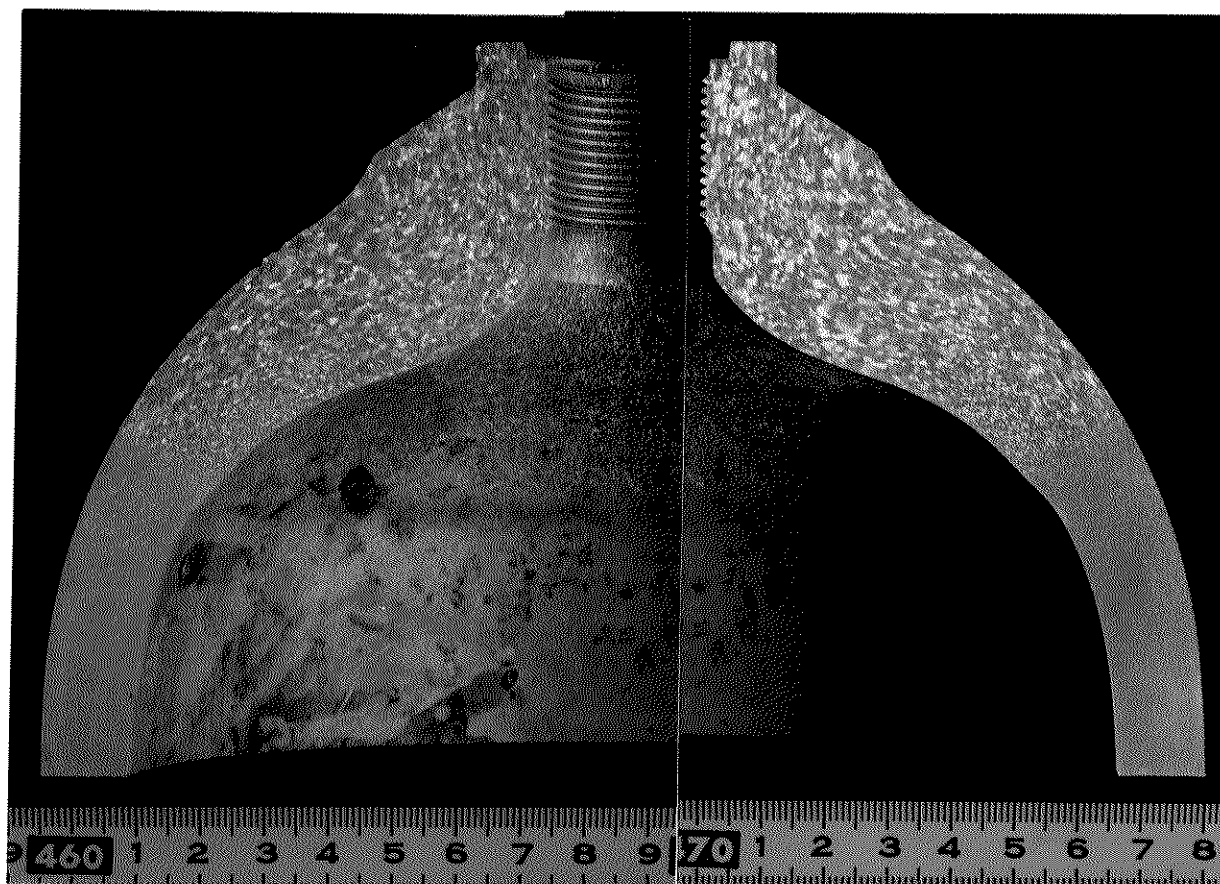

(a) 全体

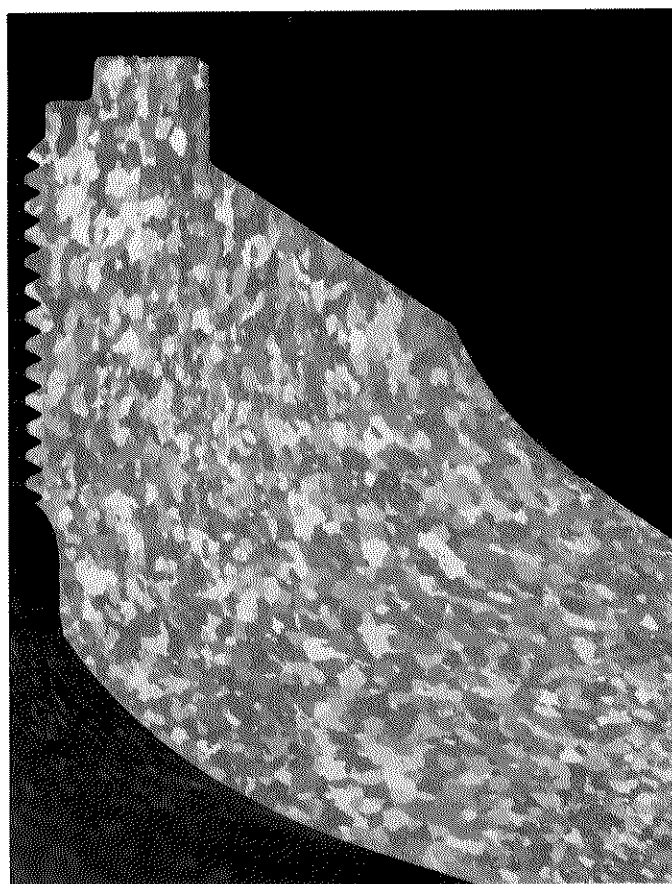


(b) 口金部付近拡大写真 5mm

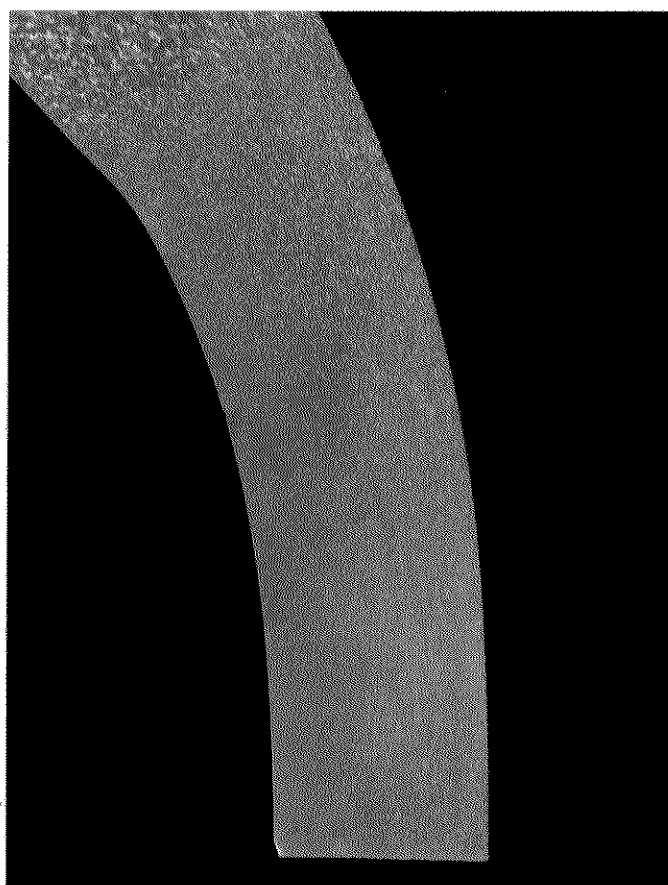


(c) 肩部拡大写真 5mm


写真 ポンベ口金付近縦断面のマクロ組織写真
Luxfer社製6061容器(容器番号:CMB05833)

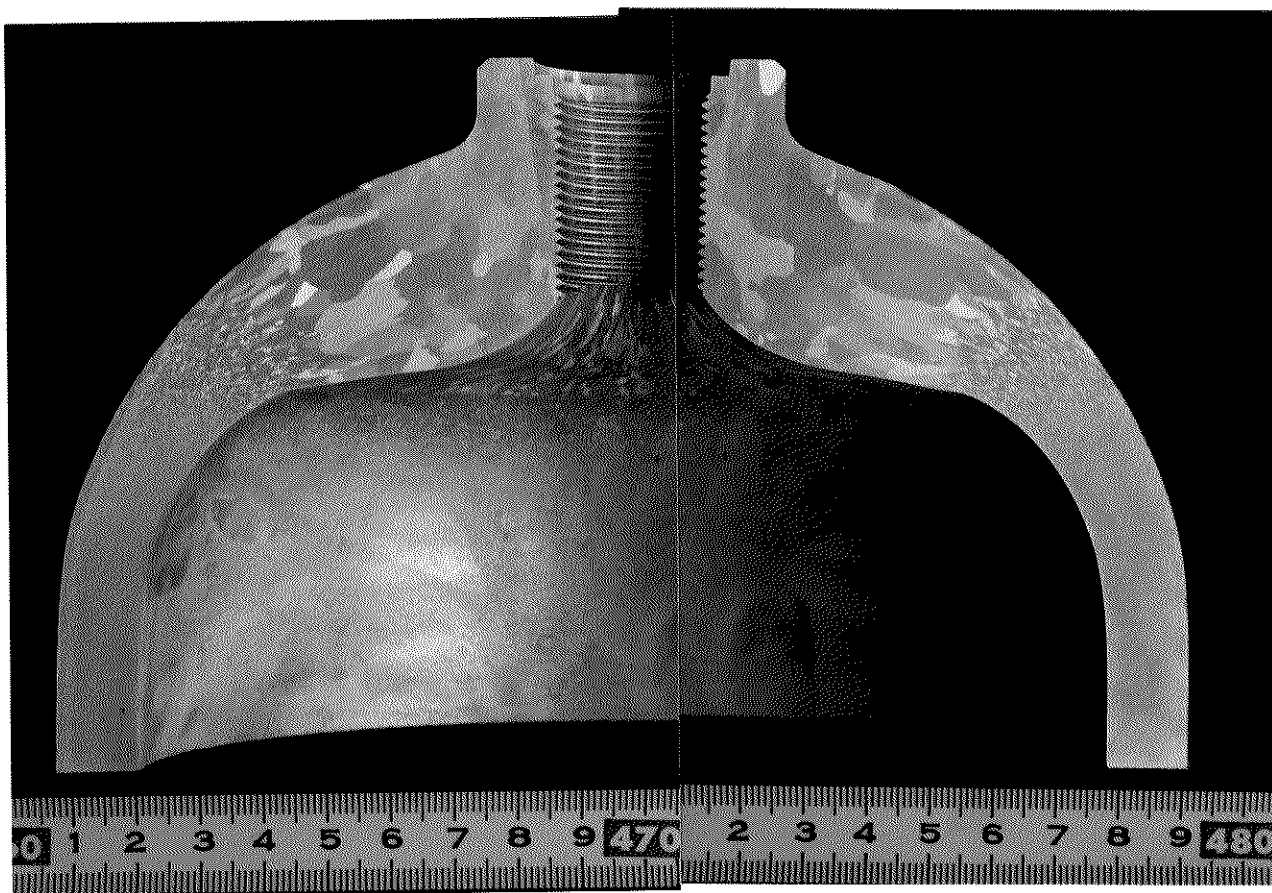

(a) 全体

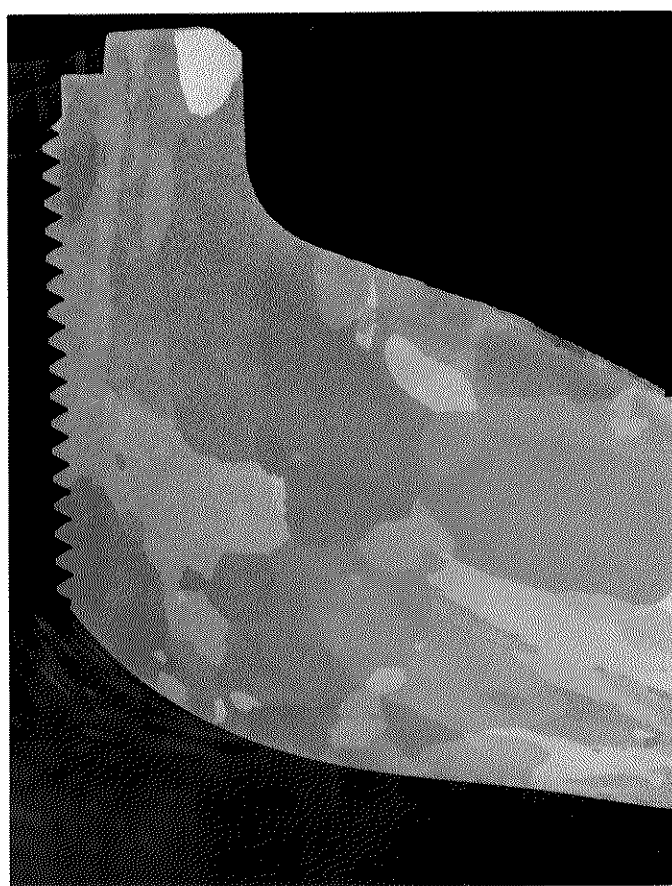


(b) 口金部付近拡大写真 5mm

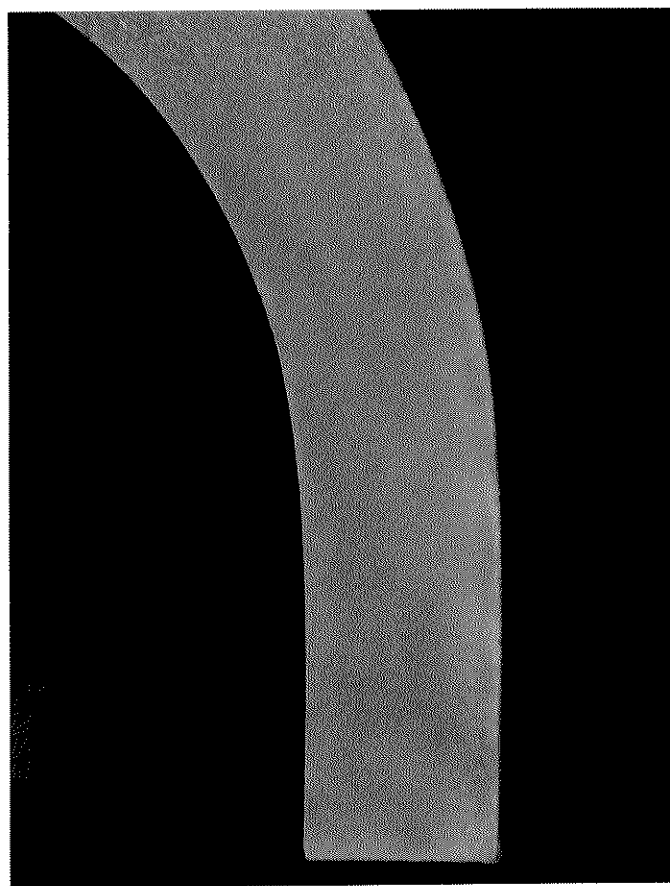


(c) 肩部拡大写真 5mm

写真 ポンベ口金付近縦断面のマクロ組織写真
Catalina社製6061容器 (容器番号: DD002370)

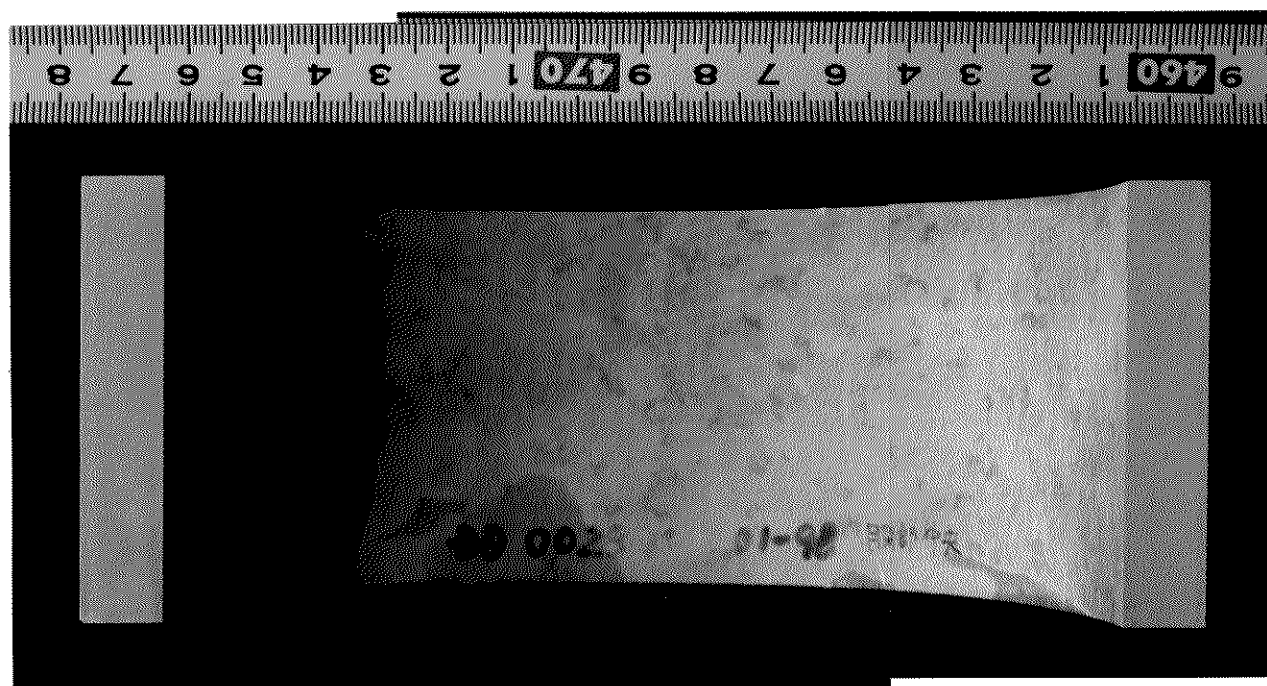

(a) 全体

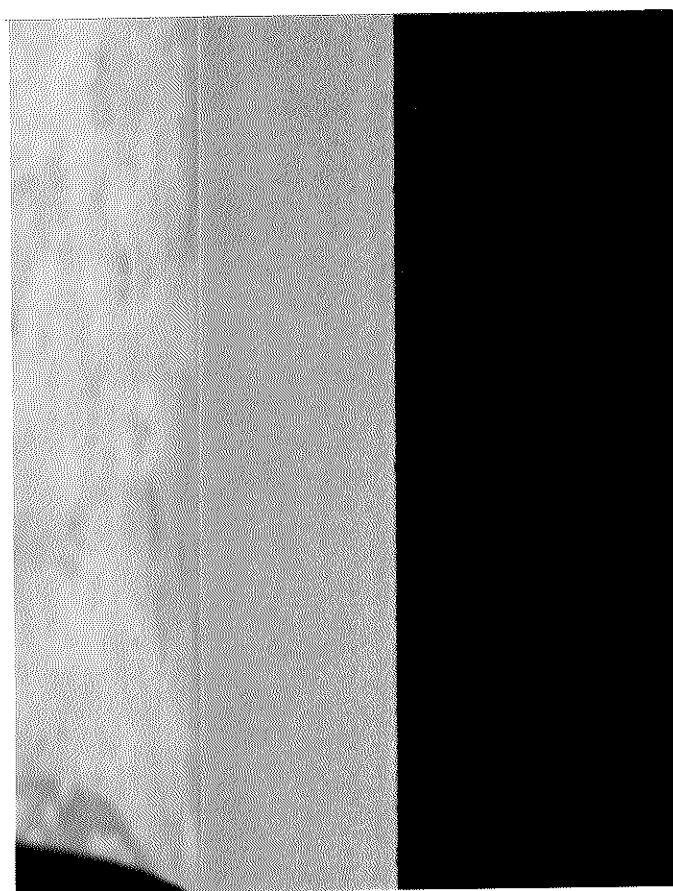




(d) 胴部拡大写真

5mm


写真

ボンベ胴部中央縦断面のマクロ組織写真


Catalina社製6061容器 (容器番号: DD002370)

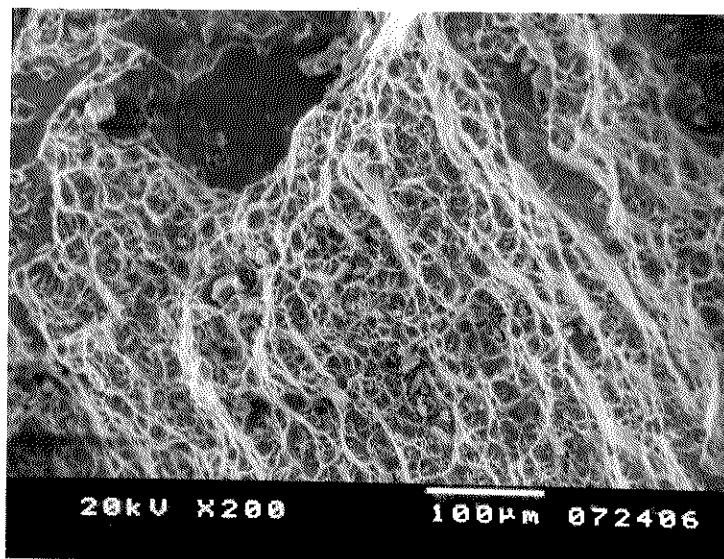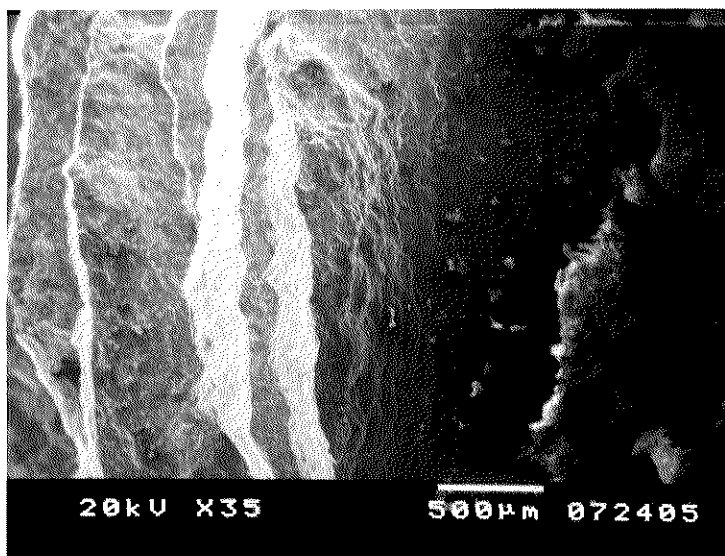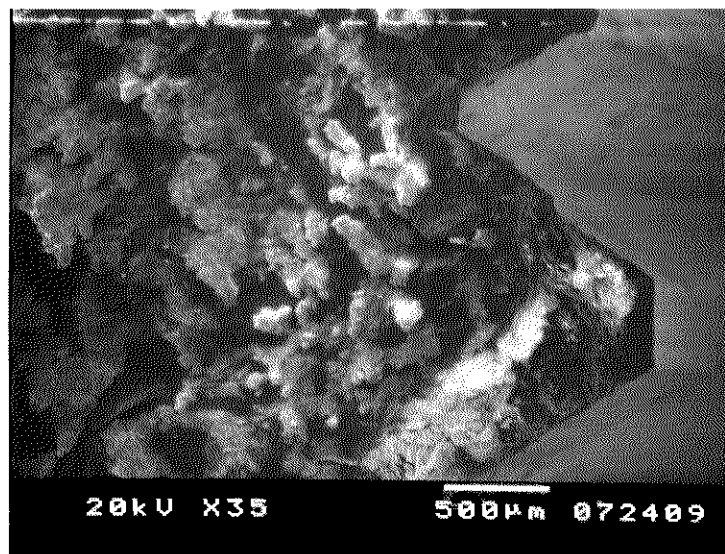


A社製A6061容器DD001791割れ面観察

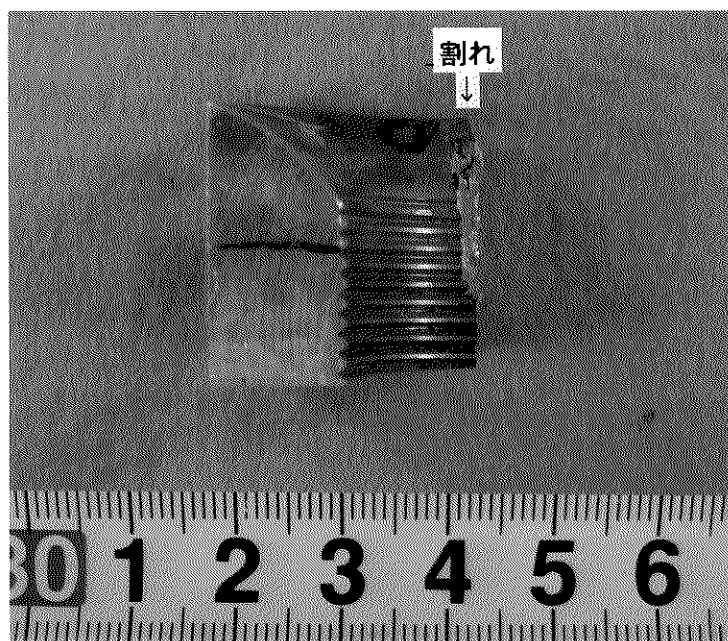


(a) 割れ正面

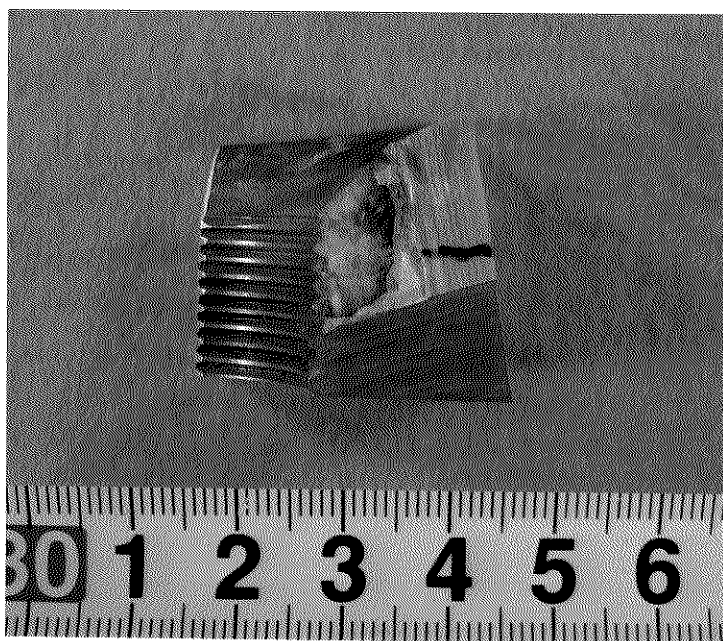


(b) 割れ側面

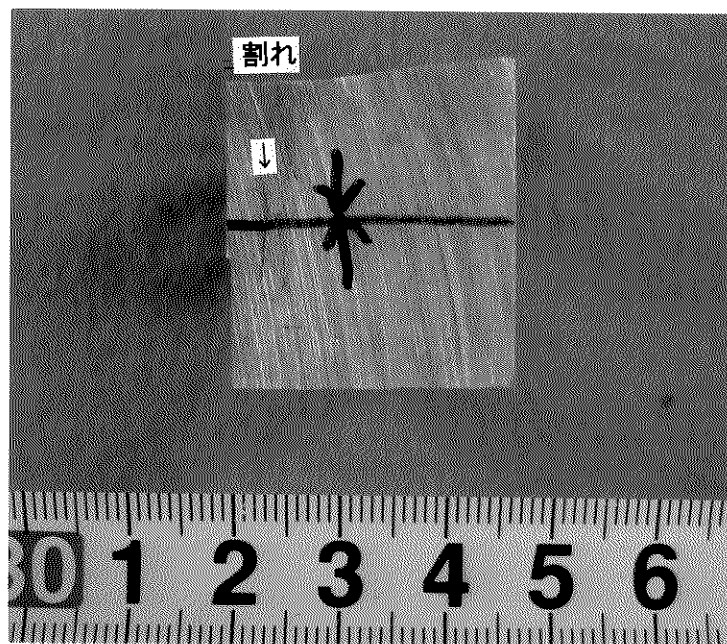


(c) (a) の反対面

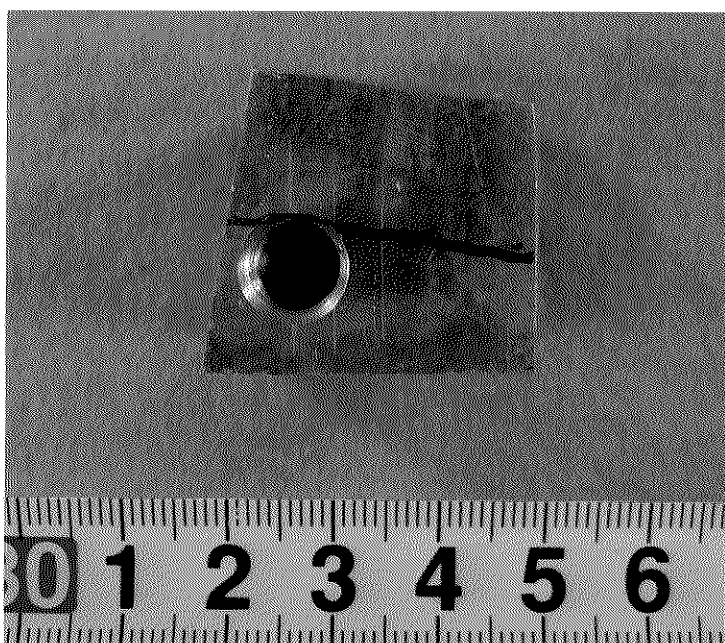



(d) (b) の反対面

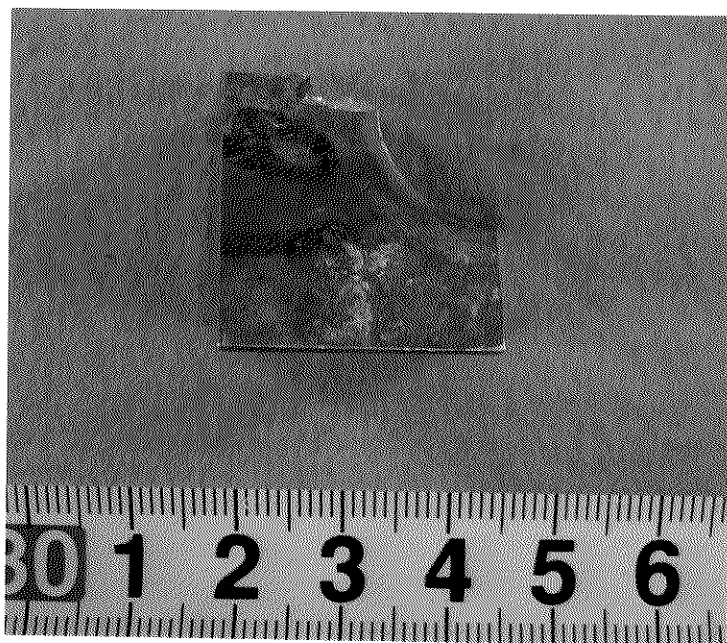



(e) 口金部内面側

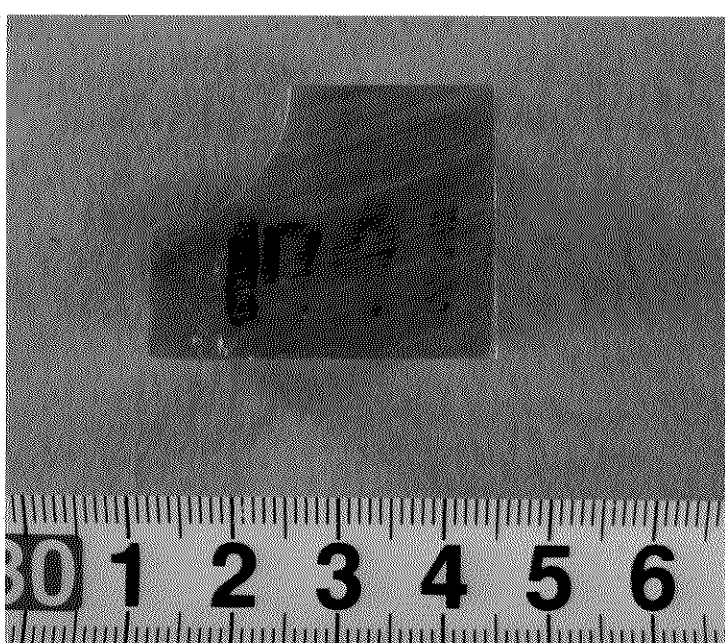



(f) (e) の反対面

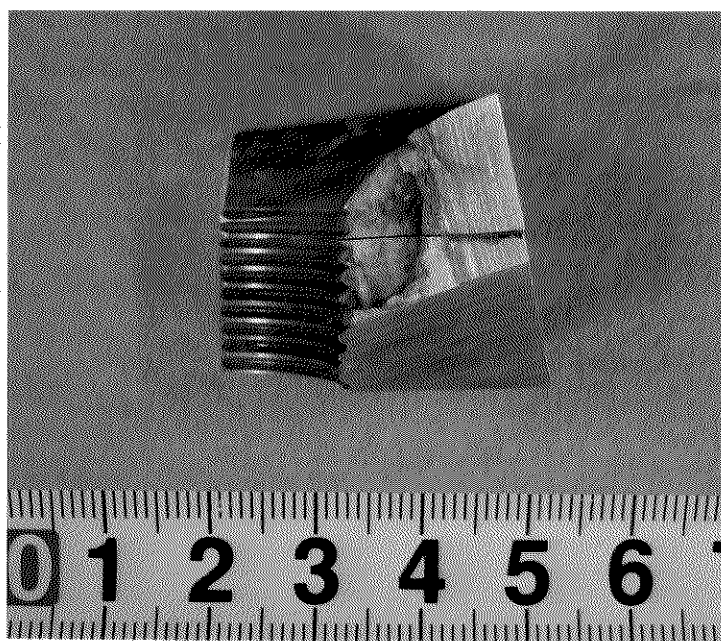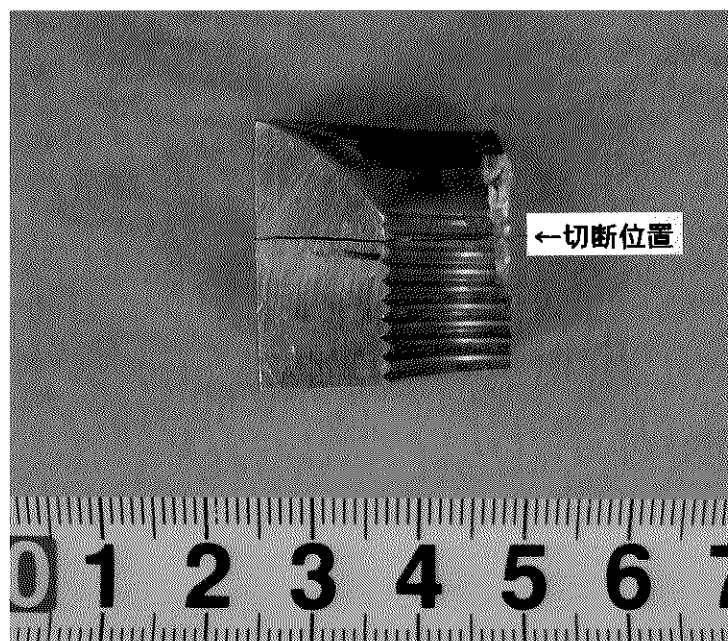

(a) 割れ正面 上：サンプルB、下：サンプルA (b) 割れ側面

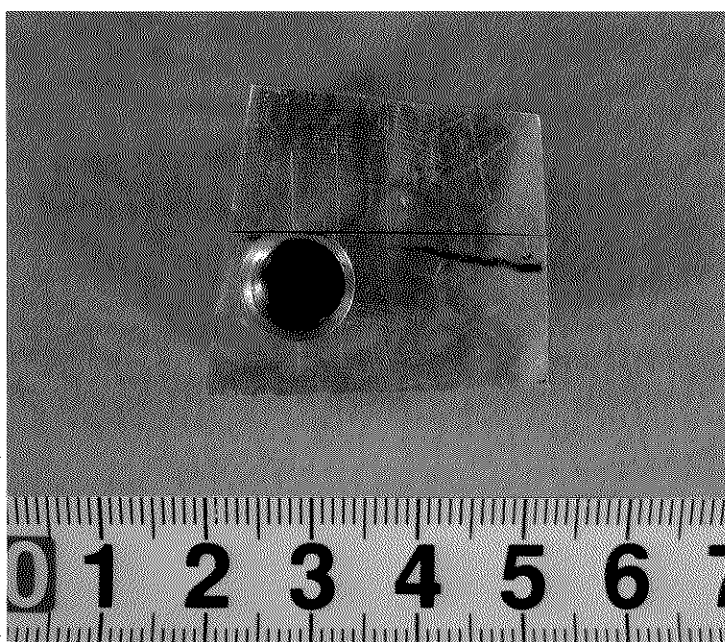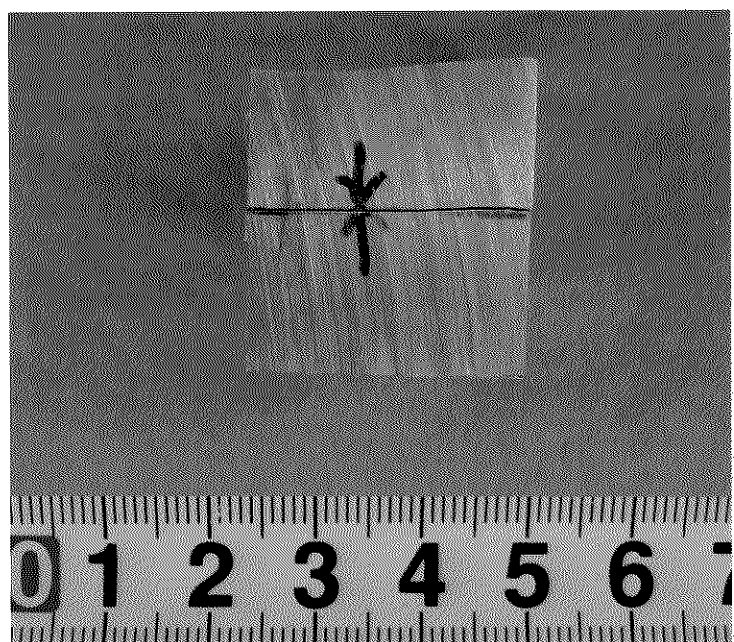


(c) (a) の反対面 上：サンプルB、下：サンプルA (d) (b) の反対面

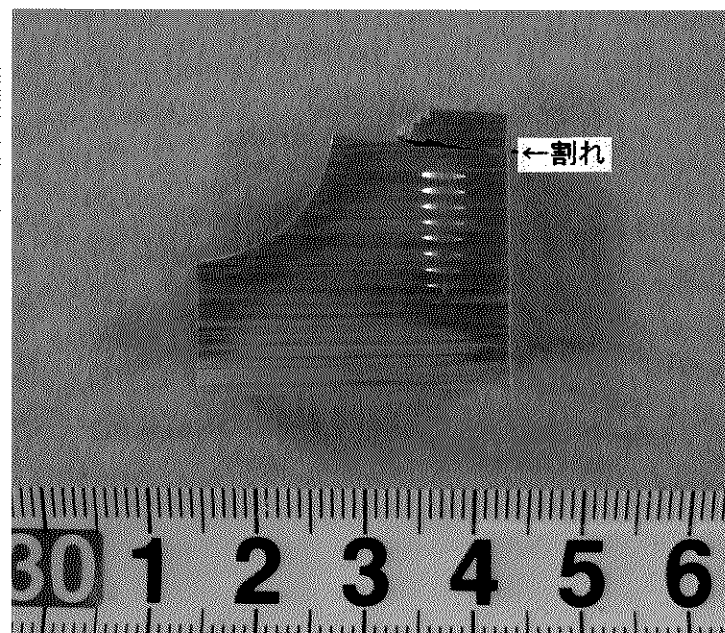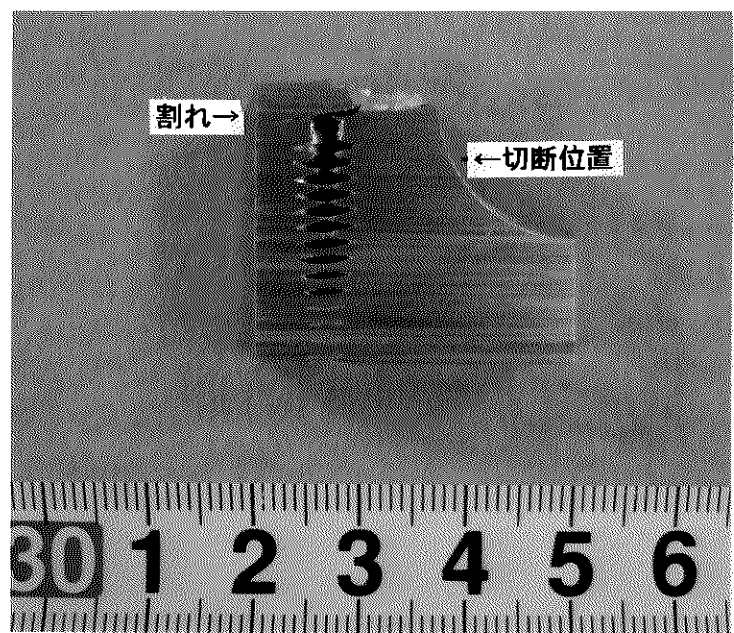


(e) 切断後、内部側の切断面[サンプルA]


(f) 切断後、外部側の切断面[サンプルB]

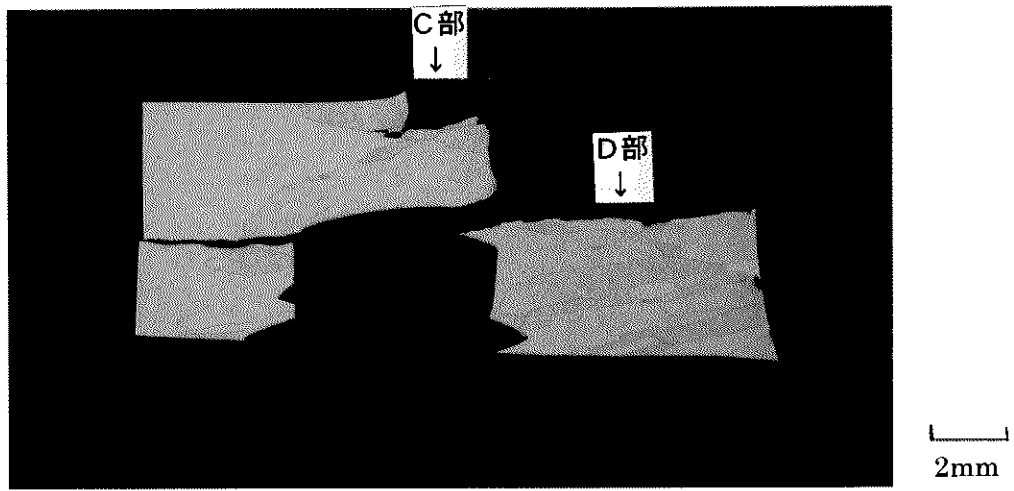


(a) 全体 [写真2 (e) の上部に相当]

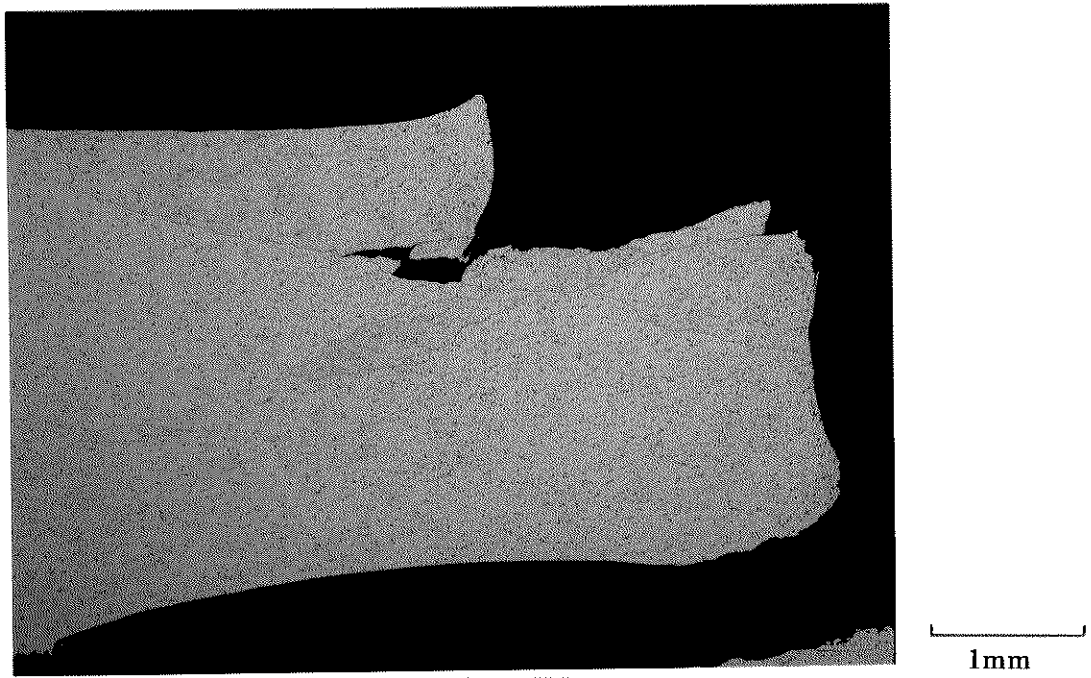


(b) C部拡大写真

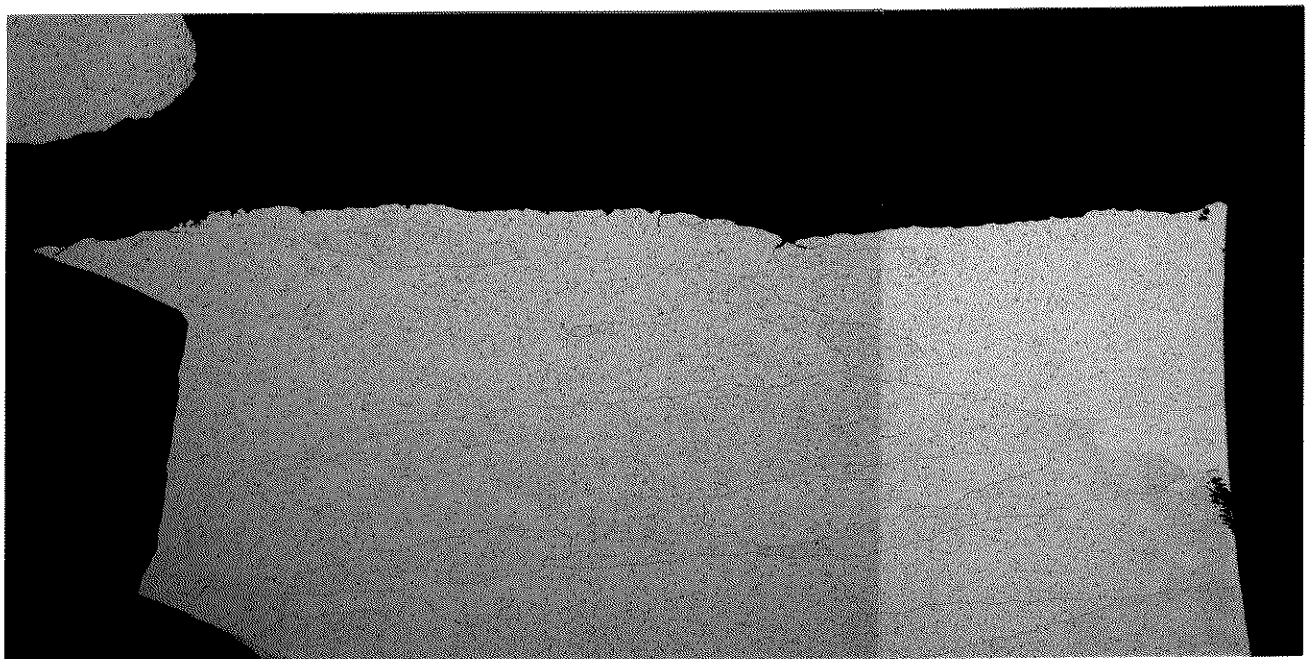


(c) D部拡大写真

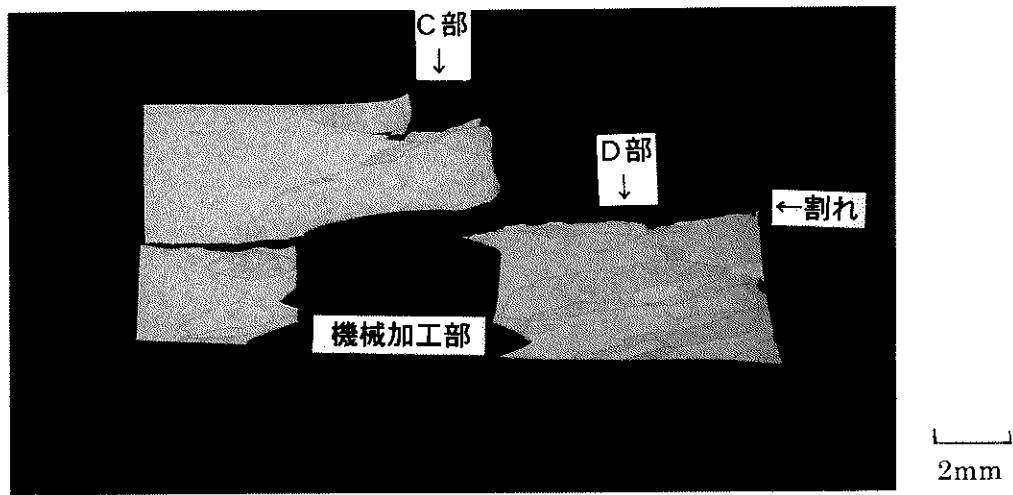


(a) 全体 [写真2 (e) の上部に相当]

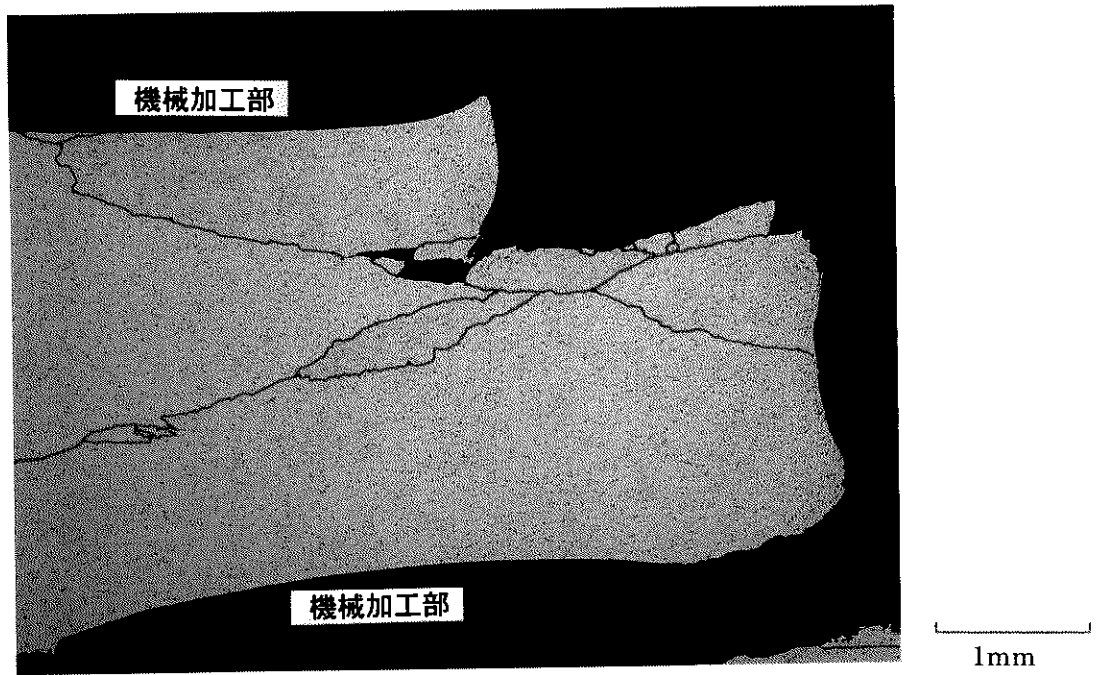


(b) C部拡大写真 (粒界をマジックで記入)

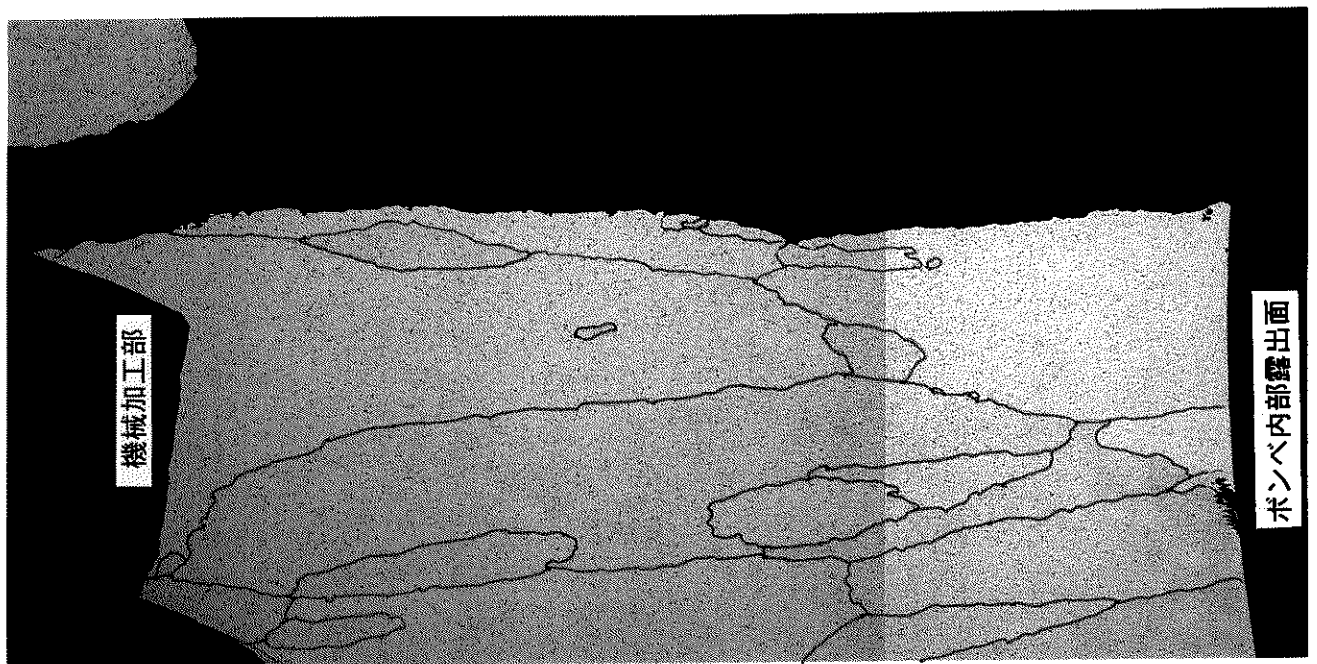


(c) D部拡大写真 (粒界をマジックで記入)

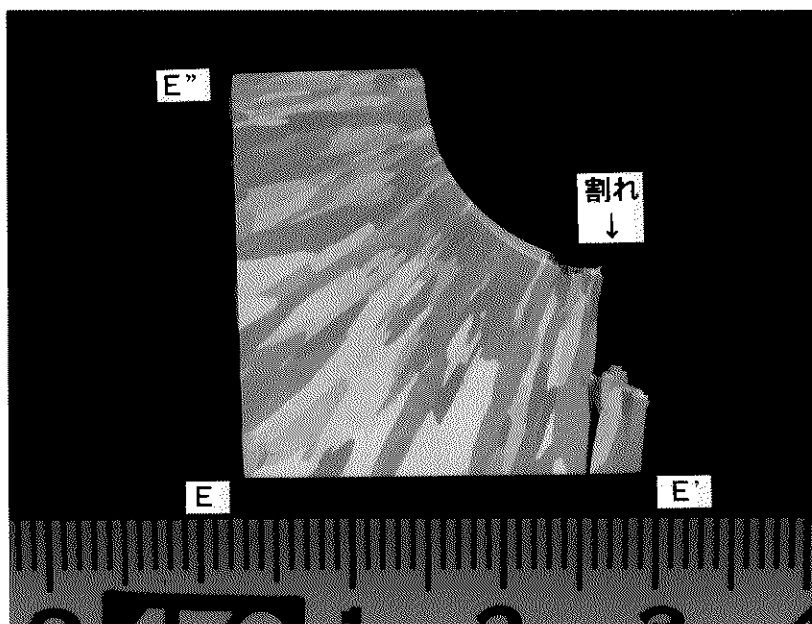

(a) 割れ部横断切断面 [写真2 (f) に相当]

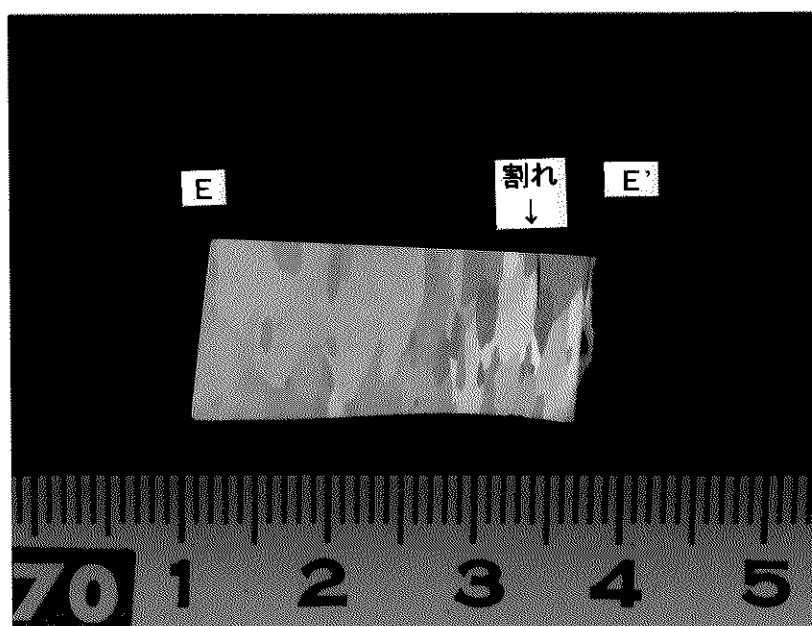

(b) E - E'側面

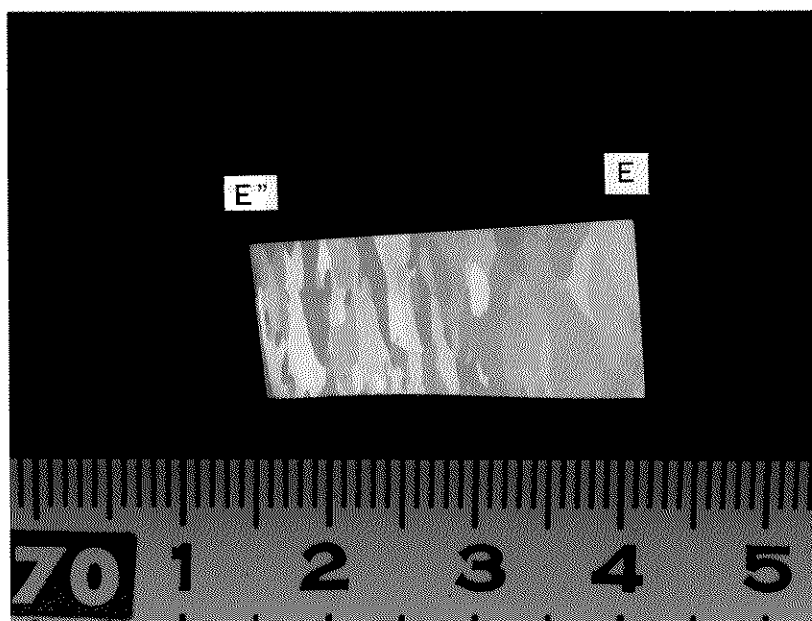

(c) E - E''側面